



ПАСПОРТ

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
ELITECH
SSC 2028BL (E2206.027.XX)



ПАШПАРТ
ПІЛА ШАБЕЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ELITECH

ПАСПОРТЫ
АККУМУЛЯТОРЛЫ ҚАЛЫШ АРА ELITECH

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՄՂՈՑ ՄՂԱՅԻՆ ՄԱՐՏԿՈՑԱՅԻՆ ELITECH



RU

Паспорт изделия

3 - 20 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

21 - 38 Старонка

KZ

Өнім паспорты

39 - 58 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

57 - 76 Էջ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	9
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ.....	9
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	11
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	14
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	14
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	14
11. УТИЛИЗАЦИЯ	15
12. СРОК СЛУЖБЫ	15
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА.....	15
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	15

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пила сабельная предназначена для резки строительных и отделочных материалов - черных и цветных металлов, дерева и производных материалов на его основе (фанера, ДСП, OSB, МДФ и подобные), различных видов пластика, кирпича, газо и пенобетона, в том числе комбинаций этих материалов.

Примером использования является разборка стен и конструкций, удаление арматуры и других строительных элементов, монтаж/демонтаж оборудования для вентиляции, кондиционирования, проведения сантехнических работ, применения в саду для обрезки деревьев и кустарников.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие предупреждения по технике безопасности электроинструмента

ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Безопасность рабочей зоны

1. Содержите рабочую зону в чистоте и хорошем освещении. Загроможденные или темные помещения могут привести к несчастным случаям.

2. Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

3. Держите детей и посторонних лиц подальше во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

Электробезопасность

1. Вилка зарядного устройства аккумуляторных батарей должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение инструмента соответствует напряжению в розетке.

2. Не подвергайте инструмент и зарядное устройство воздействию дождя или влаги. Влажный инструмент повышает риск поражения электрическим током.

3. Не вытаскивайте вилку зарядного устройства из розетки, держа за шнур питания, и не переносите зарядное устройство, держа его за шнур питания, это приведет к его повреждению.

4. Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.

Личная безопасность

1. Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом.

Не пользуйтесь электроинструментом, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или после приема медикаментов. Малейшая невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

2. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства защиты, такие как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают количество травм.

3. Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключать его к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, брать в руки или переносить инструмент. При переноске электроинструмента не держите палец на выключателе или выключайте электроинструмент, если выключатель включен, иначе это может привести к несчастным случаям.

4. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные инструменты. Гаечный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

5. При работе с электроинструментом сохраняйте устойчивое положение. При использовании стремянки (лестницы) убедитесь в ее надежном закреплении. При возможности работайте с помощником, который сможет Вас подстраховать.

6. Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Ваши волосы и одежда должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся частей инструмента. При использовании инструмента не надевайте тканевые рабочие перчатки, которые могут зацепиться за движущиеся части инструмента и нанести травму пользователю.

7. Если в инструменте предусмотрены устройства для подключения пылесборника, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование средств для сбора пыли может снизить опасность, связанную с пылью.

8. Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, подходящий для вашего применения. Правильный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.

9. Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.

10. Отсоедините вилку от розетки и/или извлеките аккумулятор, если он съемный, из электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, замены принадлежностей или хранением электроинструмента.

11. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе лиц, незнакомых с электроинструментом или настоящими инструкциями. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

12. Осуществляйте техническое обслуживание электроинструментов и принадлежностей. Проверяйте, нет ли смещения или заедания движущихся частей, поломок деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого ухода за электроинструментом.

13. Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заедают и их легче контролировать.

14. Используйте электроинструмент и рабочие насадки по назначению.

15. Держите ручки инструмента сухими, чистыми и очищенными от масла и смазки. Скользкие ручки не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

16. При использовании инструмента не надевайте тканевые рабочие перчатки, которые могут запутаться. Зацепление тканевых рабочих перчаток за движущиеся части может привести к травмам персонала.

Безопасность при использовании аккумуляторов

1. Заряжайте аккумулятор только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, подходящее для аккумулятора одного типа, может создать опасность возгорания при использовании с другим аккумулятором.

2. Используйте электроинструмент только со специально предназначенными аккумуляторами. Использование любых других аккумуляторных батарей может привести к травмам и возгоранию.

3. Когда аккумулятор не используется, держите его подальше от других металлических предметов, таких как скрепки для бумаги, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут привести к замыканию контактов аккумулятора. Замыкание контактов аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.

4. Не используйте аккумулятор или инструмент, если они повреждены или модифицированы. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может привести к пожару, взрыву или травмам.

5. Не подвергайте аккумулятор или инструмент воздействию огня или высокой температуры. Под воздействием высокой температуры аккумулятор может взорваться. Не храните аккумулятор в местах, где температура может достигать 50°C.

7. Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или инструмент вне температурного диапазона, указанного в инструкциях. Неправильная зарядка или при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и увеличению риска возгорания.

Правила техники безопасности для сабельной пилы

- Дождитесь остановки лезвия, прежде чем отпускать инструмент. Полотно может зацепиться за поверхность, что может привести к потере контроля и серьезным травмам.
- Держите электроинструмент за изолированные поверхности захвата. Перерезание провода под напряжением может привести к появлению напряжения на открытых металлических частях инструмента и поражению оператора электрическим током.
- Закрепите заготовку на устойчивом месте с помощью струбцины или другим надежным способом. Удерживание заготовки рукой или прижатой к телу неустойчиво и может привести к потере контроля.
- Закрепите разрезаемый материал. Никогда не держите его в руке или поперек ног. Небольшие заготовки должны быть надежно закреплены. Неустойчивая опора приводит к заеданию лезвий, что приводит к потере контроля и возможным травмам.
- Включайте пилу до того, как полотно коснется обрабатываемой детали. Перед пилением дайте полотну набрать полную скорость.
- Пила может вибрировать и отбрасываться назад, если скорость полотна слишком низкая.
- Если в заготовке есть гвозди - удалите их, либо при пиление не допускайте попадания на них полотна. При попадании полотна на посторонние предметы в материале, например гвозди, возникает сильная отдача, которая может к серьезным травмам. Если требуется пилить древесину с гвоздями – используйте специальные пильные полотна.
- Перед заменой принадлежностей убедитесь, что инструмент выключен, а аккумулятор снят. При замене принадлежностей возможны случайные включения. Перед установкой аккумулятора убедитесь, что выключатель питания выключен.
- Держите ручки инструмента и руки сухими, чистыми и очищенными от масла и смазки. Скользкие поверхности могут помешать безопасному управлению электроинструментом. Всегда крепко держите инструмент обеими руками для максимального контроля.
- Никогда не разрезайте резервуары под давлением или любые емкости, содержащие опасные или легковоспламеняющиеся материалы.
- Никогда не тяните пилу назад над обрабатываемой деталью.
- При пилении регулируемый упор всегда должен находиться на одном уровне с деталью.
- Перед удалением стружки убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор снят.
- Используйте средства индивидуальной защиты.
- Плохо закрепленное полотно может удариться о корпус инструмента, повредить инструмент и стать причиной возможной травмы. Перед началом работы убедитесь, что полотно установлено правильно.

- Используйте только неповрежденные пильные полотна. Если на полотне виден слишком большой износ, приобретите новое полотно, прежде чем пытаться что-либо разрезать.

- Никогда не пытайтесь остановить пильное полотно, зажимая его с обеих сторон. Надавливание на пильное полотно с любой стороны может привести к травме. Не прикасайтесь к пильному полотну после работы, так как полотно может быть горячим, особенно при резке металла.

Используйте пилу по назначению. Запрещается использовать пилу для разделки пищевых продуктов.

Сервисное обслуживание

1. Обслуживайте электроинструмент у квалифицированного специалиста по ремонту в авторизованном сервисном центре, используя только оригинальные запасные части.

2. Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторы. Обслуживание аккумуляторов должно выполняться только производителем или авторизованными сервисными службами.

3. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе электроинструмента, повреждений корпуса аккумуляторной батареи, механических повреждений корпуса электроинструмента необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	SSC 2028BL
Напряжение аккумулятора, В	20
Тип аккумулятора	Li-Ion ELP
Тип двигателя	BL
Скорость движения пильного полотна, ход/мин	0-2800
Ход пильного полотна, мм	25,4
Максимальный пропил в дереве, мм	115
Максимальный пропил в стали, мм	10
Габаритные размеры, мм	406x146x89
Масса нетто, кг	2,3

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 2

Модель	SSC 2028BL				
Код	E2206.027.00	E2206.027.01	E2206.027.02	E2206.027.03	E2206.027.04
Пила	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Аккумулятор 4 Ач	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-
Аккумулятор 5 Ач	-	-	-	-	1 шт.
Зарядное устройство	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Ключ HEX 4 мм	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Полотно по дереву	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Полотно по металлу	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Кейс ESS	-	-	1 шт.	-	-
Систейнер ESS+	-	-	-	1 шт.	1 шт.
Паспорт	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



Рис. 1

- | | |
|--|---|
| 1.Полотно пильное
2.Упор подвижный
3.Зажим бесключевой
4.Винт крепления подвижного упора
5.Передняя ручка
6.Выключатель
7.Блокировка выключателя от не-
преднамеренного включения
8.Ручка с нескользящим покрытием
9.Кнопка фиксации аккумулятора | 10.Кнопка проверки уровня заряда аккумуля-
тора
11.Индикатор уровня заряда аккумулятора
12.Индикатор включения в сеть и оконча-
ния зарядки.
13.Индикатор процесса зарядки.
14.Разъем USB
15.Разъем USB Type-C |
|--|---|

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Зарядка аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора можно проверить кнопкой (10). Результат отображается индикатором (11), имеющим 4 светодиода. Количество светящихся светодиодов информирует о уровне заряда:

Таблица 3

Количество светящихся светодиодов	Уровень заряда
4 светодиода	от 75 % до 100 %
3 светодиода	от 50 % до 75 %
2 светодиода	от 25 % до 50 %
1 светодиод	от 0 % до 25 %
Ни один светодиод не светится	0 %

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от +10 до +40 °С. Аккумулятор оснащен контроллером температуры, который не позволит осуществлять заряд при температуре аккумулятора ниже 0 °С и выше +40 °С (в том числе слишком горячего аккумулятора после интенсивной работы).

Подключите зарядное устройство к электросети. Левый индикатор (12) на зарядном устройстве должен светиться зеленым цветом. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.

Если начался процесс заряда аккумулятора – левый индикатор (12) погаснет, правый индикатор (13) процесса зарядки загорится красным цветом. Если после установки аккумулятора правый индикатор (13) начал мигать красным цветом, это означает, что в данный момент зарядка аккумулятора невозможна. Причиной этого может быть :

1. Температура аккумулятора ниже 0 или выше 50 °С
2. Напряжение на любом элементе меньше 2,9 В
3. Аккумулятор имеет внутреннее повреждение

В первом случае нужно подождать некоторое время, чтобы температура аккумулятора нормализовалась. Во втором и третьем случае аккумулятор не пригоден к эксплуатации и подлежит утилизации. После окончания процесса заряда правый индикатор (13) процесса заряда погаснет, а левый индикатор (12) загорится зеленым цветом. Если в течение 30 минут после окончания зарядки аккумулятор не будет снят с зарядного устройства, левый индикатор (12) погаснет. Не оставляйте надолго аккумулятор на зарядном устройстве после окончания заряда. Это может послужить причиной снижения срока службы аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ! Аккумуляторы на базе Li-Ion элементов должны храниться в заряженном виде (рекомендуется уровень заряда 30-50 %) при температуре +4 до 25 °С. Хранение аккумуляторов в разряженном виде и при температуре ниже 0 °С может вывести их из строя. Данный вид поломки не подпадает под гарантийные обязательства.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка и снятие аккумулятора

Вставьте аккумулятор в инструмент. Корпус аккумулятора и посадочное место в инструменте имеют такую форму, что установка возможна только в одном положении, салазки (направляющие выступы) на корпусе аккумулятора должны попасть в салазки (направляющие выступы) инструмента. Аккумулятор должен быть вставлен до конца, с характерным звуком сработавшей фиксирующей защелки. Для снятия аккумулятора необходимо нажать вниз кнопку защелки на переднем крае аккумулятора.

Кнопка включения

Перед установкой аккумулятора в инструмент всегда проверяйте, что кнопка включения работает надлежащим образом и возвращается в положение «ВЫКЛ», если ее отпустить.

Для включения инструмента нажмите кнопку «пуск». Скорость вращения патрона инструмента увеличивается при увеличении хода (глубины нажатия) кнопки «пуск». Отпустите кнопку «пуск» для остановки инструмента.

Замена / установка пильных полотен

ВНИМАНИЕ!

Никогда не производите никаких регулировок или установок полотна на пиле с подсоединенным аккумулятором. Убедитесь, что на полотне нет мелких частиц, таких как кусочки металла или дерева. Во время работы и сборки используйте защитные перчатки.

Выберите пильное полотно с универсальным хвостовиком диаметром 1/2 дюйма. Если требуются узкие пропилы, предпочтительнее более тонкое полотно. Длина пильного полотна не должна быть длиннее, чем требуется для предполагаемого пропила.

Поверните бесключевой зажим для полотна 3 (рис. 2) против часовой стрелки для открытия.

Вставьте хвостовик полотна в зажим до упора. Отпустите бесключевой зажим 3 (рис. 2), позволяя ему вернуться в исходное положение.

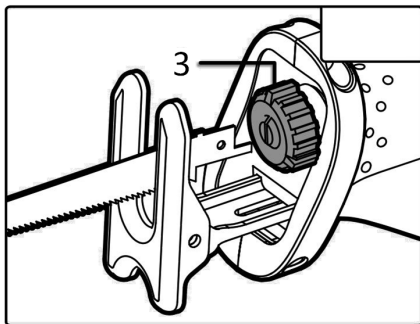


Рис. 2

Проверьте надежность фиксации хвостовика, слегка потянув за полотно. При замене пильного полотна, всегда проверяйте, полностью ли оно остыло, прежде чем пытаться переставить его. Трение о различные материалы заготовки может привести к сильному нагреву полотна непосредственно после работы. Поверните бесключевой зажим для полотна (3) против часовой стрелки для открытия и извлеките полотно из зажима.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если полотно горячее, поверните пилу полотном вниз и поверните бесключевой зажим, чтобы полотно выпало из зажима без какого-либо физического контакта.

ВНИМАНИЕ!

Пыль от некоторых материалов может быть вредна для здоровья органов дыхания. Всегда используйте инструмент в помещении с хорошей вентиляцией. Надевайте респиратор во время работы, чтобы предотвратить вдыхание нежелательных частиц. Предотвращайте скопление пыли, так как груды пыли и мусора могут легко воспламениться и вызвать пожар.

Настройка подвижного упора

Позволяет перемещать по пильному полотну место контакта с деталью, для равномерного износа полотна.

Ослабьте регулировочный винт 4 (рис. 3), расположенный в нижней части пилы, с помощью прилагаемого шестигранного ключа. Установите подвижный упор 2 (рис. 3) в соответствии с типом и размером детали.

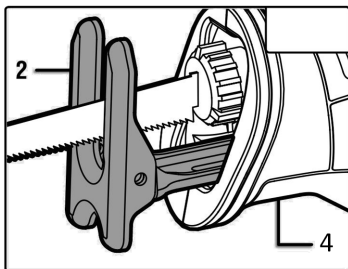


Рис. 3

Снова затяните регулировочный винт, убедившись, что подвижный упор больше не может свободно перемещаться.

Включение пилы

Перед включением пилы убедитесь, что полотно установлено правильно. После проверки полотна установите аккумулятор. Нажмите на кнопку блокировки 7 (рис. 4) и нажмите на выключатель 6 (рис. 4), чтобы включить пилу.

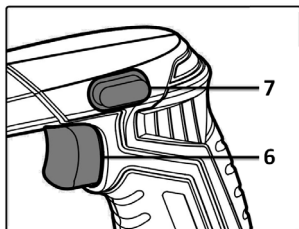


Рис. 4

Пила не включиться без нажатия на кнопку блокировки 7 (рис. 4). Во время работы всегда держите одну руку на задней ручке, а другую – на передней рукоятке.

Регулировка скорости движения полотна

Изменяя ход выключателя 6 (рис. 4) (глубину нажатия) можно регулировать скорость движения полотна пилы (количество ходов в минуту) от 0 до максимума. При полностью нажатом до упора выключателе (6) полотно совершает 2800 ходов в минуту.

Рабочий процесс

Рекомендации по работе.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При распиливании обязательно учитывайте рекомендации производителей материалов.

Перед распиливанием проверьте все заготовки на наличие посторонних предметов, таких как гвозди или шурупы. Отрегулируйте подвижный упор в соответствии с конкретной обрабатываемой деталью.

После завершения настройки включите пилу и коснитесь полотном детали. Прижмите упор к поверхности и пилите материал с равномерным давлением. Не перегружайте пилу, убедитесь, что она работает в нормальном темпе.

Если пильное полотно заклинило, немедленно выключите пилу и дайте пильному полотну полностью остановиться. Извлеките аккумулятор из пилы. Увеличьте зазор в пропиле с помощью подходящего инструмента и освободите пильное полотно от заклинивания.

При пиление металла всегда используйте охлаждающую жидкость или смазку, чтобы материал не нагревался слишком сильно.

Пропилы заподлицо

Используя эластичные биметаллические пильные полотна, вы можете отрезать детали, выступающие из плоскости. Это реализуется изгибом пильного полотна, когда дальний конец полотна параллелен плоскости и режет выступающую часть поперек, а инструмент перпендикулярен плоскости.

Погружной пропил

Используются короткие пильные полотна, чтобы избежать травм и повысить эффективность. Установите пилу нижним краем упора на заготовку. Включите пилу на максимальную скорость. Прижмите полотно к заготовке, позволяя лезвию резать в своем собственном темпе, погружаясь в заготовку. Не торопитесь! Как только упор сможет плотно прилегать к заготовке всей опорной плоскостью, продолжайте пиление в обычном режиме.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Каждый раз после завершения работы рекомендуется очищать корпус инструмента и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса инструмента.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Пила не включается	Отсутствует питание от аккумулятора	Зарядите аккумулятор
		Проверьте плотность соединения аккумулятора и дрели
	Неисправность контроллера или кнопки включения («пуск»)	Обратитесь в сервисный центр.
Двигатель перегревается	Продолжительная работа в непрерывном режиме	Делайте перерывы в работе
Низкая производительность	Тупое полотно	Поменяйте полотно

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Инструмент в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50°C до +50°C и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Инструмент должен храниться в заводской упаковке в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80 % (при температуре плюс 25°C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте инструмент, его компоненты и элементы питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте инструмент и элементы питания согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы 10 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур

или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, падением в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.

- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термодары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской дея-

тельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);

- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра





8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ռուսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:
Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ
տեղեկությունները կայքում
elitech.ru